




BOSCH

Paneles de control

G Series: B8512G, B9512G

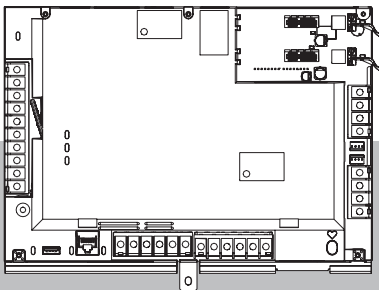

es-AR Notas de la versión

Tabla de contenidos

1	Introducción	5
1.1	Acerca de la documentación	5
1.2	Requisitos	6
2	Versión del firmware 3.15.024	11
2.1	Novedades	11
2.2	Correcciones	13
3	Versión del firmware 3.14.100	17
3.1	Novedades	17
4	Versión del firmware 3.14.012	18
4.1	Novedades	19
4.2	Reformatorios	20
4.3	Problemas conocidos	22
5	Historial de revisiones del firmware	24
5.1	Versión del firmware 3.12.024	24
5.2	Versión del firmware 3.12.020	25
5.3	Firmware versión 3.11.5	29
5.4	Firmware versión 3.11	30
5.5	Versión de firmware 3.10	34
6	Actualizar una cuenta antigua en RPS para 3.08	36
6.1	Actualización de una cuenta de panel de control G Series existente a una cuenta de B9512G/B8512G	36
7	Programación del panel de control para que cumpla SIA	39

8	Requisitos mínimos del sistema para ANSI/ SIA CP-01	45
9	Software de código abierto 3.15.024	46

1 Introducción

Estas *notas de la versión* son para el firmware del panel de control versión 3.15.024.

1.1 Acerca de la documentación

Derechos de autor

Este documento es propiedad intelectual de Bosch Security Systems B.V. y está protegido por derechos de autor. Todos los derechos reservados.


Marcas registradas

Los nombres de todos los productos de hardware y software que se utilicen en este documento pueden ser marcas registradas y deben ser tratadas como tales.

Fechas de fabricación de los productos de Bosch Security Systems, B.V.

Utilice el número de serie ubicado en la etiqueta del producto y consulte el sitio web Bosch Security Systems, Inc. en <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una etiqueta de producto y se resalta el lugar donde se encuentra la fecha de fabricación dentro del número de serie.

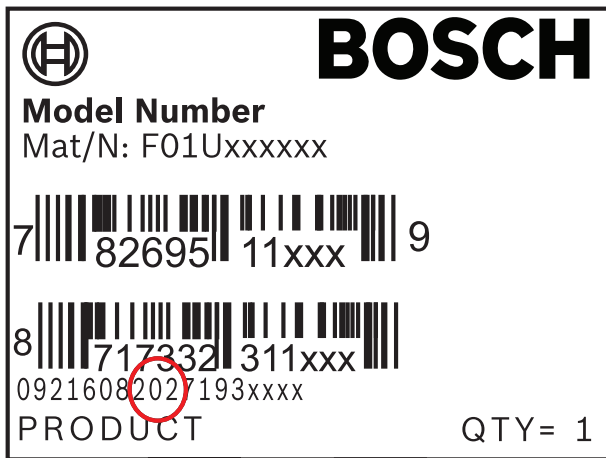

1.2 Requisitos

Esta sección muestra los requisitos de RPS (Remote Programming Software) y de las estaciones de recepción central/puertas de enlace Conettix para admitir esta versión del firmware del panel de control.

1.2.1 Remote Programming Software (RPS)

Para usar todas las funciones nuevas de esta versión de firmware, debe usar RPS versión 6.15 o superior.

1.2.2 Estación de recepción central/puerta de enlace Conettix

Cuando configura el panel de control para realizar informes en formato Modem4, el receptor o la puerta de enlace de la estación central Conettix y el software de programación del receptor D6200 podrían requerir de una actualización. Lea la siguiente tabla para ver si Conettix necesita una actualización.

Requisitos del formato de notificación Conettix Modem4

Receptor o puerta de enlace	Versión de CPU	Versión de D6200
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6600 (con tarjetas de línea D6641 instaladas únicamente)	01.10.0 0	2.10

Receptor o puerta de enlace	Versión de CPU	Versión de D6200
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6100IPv6	01.10.0 0	2.10
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6100i	01.10.0 0	2.10

Cuando configura el panel de control para realizar informes en formato de ID de contacto, el receptor o la puerta de enlace de la estación central Conettix y el software de programación del receptor D6200 podrían requerir de una actualización. Lea la siguiente tabla para ver si Conettix necesita una actualización.

Requisitos de formato de informes de ID de contacto

Receptor o puerta de enlace	Versión de CPU	Versión de D6200
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6600 (con tarjetas de línea D6641 instaladas únicamente)	01.03.0 2	1.35

Receptor o puerta de enlace	Versión de CPU	Versión de D6200
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6100IPv6	61.10.0 0	2.10
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6100i	61.04.0 0	1.35

Notificación!

Cumple con ULC-S304 y ULC-S559.



Por cuestiones de cumplimiento, actualice el receptor o la puerta de enlace de la estación central Conettix y el software de programación o administración de D6200. Consulte la siguiente tabla.

Requisitos de formato de informes de ULC-S304 o ULC-S559 Modem4 e ID de contacto

Receptor o puerta de enlace	Versión de CPU	Versión de D6200
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6600 (con tarjetas de línea D6641 instaladas únicamente)	01.11.00	2.20
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6100IPv6	61.11.00	2.20
Receptor/puerto de comunicaciones Conettix D6100i	61.11.00	2.20

Formato ANSI-SIA DC-09

Para usar el formato ANSI-SIA DC-09, es necesario disponer de una estación de recepción central que admita este formato de comunicador IP. Las estaciones receptoras de la Central Conettix de Bosch no admiten este formato actualmente.

2 Versión del firmware 3.15.024

Novedades

Certificación UL 2610 2.^a edición, página 11

Seguridad mejorada, página 11

Compatibilidad con fuente de alimentación auxiliar B532 y extensor SDI2 , página 13

Soporte de modo 2, página 13

2.1 Novedades

Esta sección examina las nuevas funciones de esta versión del firmware.

2.1.1 Certificación UL 2610 2.^a edición

Unidades y sistemas de alarma de seguridad para locales comerciales

2.1.2 Seguridad mejorada

- Configuración de la versión mínima compatible de TLS 1.2;

Advertencia!



Esta versión del firmware del panel impondrá el uso de TLS 1.2. La configuración de TLS solo se puede establecer en TLS 1.0 o 1.1 utilizando RPS versión 6.15 y superior. Si tiene herramientas que requieren las versiones 1.0 o 1.1 de TLS, NO actualice el firmware del panel hasta que tenga RPS 6.15 o superior.

Nota: Cuando también se utiliza un B426 o B450 en el sistema, estos módulos también deben actualizar su firmware a la versión 3.15 para aplicar la configuración de TLS.

- Deshabilitación de cifrados TLS no compatibles con FIPS;
- Bibliotecas de pila de red y TLS actualizadas;
- Verificado según NIST CAVP (certificado n.º A5272);
- Bloqueo temporal programable después de cinco fallas consecutivas de contraseña de acceso remoto.

2.1.3 Compatibilidad con fuente de alimentación auxiliar B532 y extensor SDI2

2.1.4 Soporte de modo 2

Soporte adicional para modo 2:

- Gestión de usuarios;
- Configuración del nivel de autoridad;
- Índices de vacaciones;
- Abrir/Cerrar ventanas.

2.2 Correcciones

2.2.1 Se corrigió la falta de POPIT que se produjo durante una actualización de programación

Boletín Técnico de Direcciones de fecha 30 de agosto de 2024.

-
- 2.2.2 Se solucionó el problema por el cual el teléfono no se podía restaurar después de un problema de comunicación telefónica.**
 - 2.2.3 Se solucionó el error "Datos fuera de rango" al agregar un nuevo usuario con BSM**
 - 2.2.4 Manejo mejorado del Modo 2 de "usuarios configurados"**
 - 2.2.5 Se eliminó el registro doble del evento "Acceso remoto no válido" cuando se desconecta Ethernet durante una conexión RPS o en la nube.**
 - 2.2.6 Ahora se envían informes SDI2 de fallas de cable abierto con el módem 4**
 - 2.2.7 Ahora se envían informes de "sobrecorriente" de la fuente de alimentación para cada salida**
 - 2.2.8 Se solucionó el problema con la falla de "cable abierto" de un teclado D1255 que no se indica en el panel de control G Series**

-
- 2.2.9 El evento de falla de CA de la fuente de alimentación ahora sigue la configuración de falla de CA de reenvío**
 - 2.2.10 Actualizaciones de estado de batería mejoradas para la fuente de alimentación B520/B532**
 - 2.2.11 El patrón de salida del teclado ahora se detiene si se elimina de la configuración del panel**
 - 2.2.12 El modo 2 Activar áreas del panel ya no fuerza el armado a menos que se le indique que lo haga**
 - 2.2.13 Se corrigió la falla "Parámetro de servicio" que puede ocurrir al omitir puntos desde un teclado**
 - 2.2.14 El problema B901 ya se puede solucionar**
 - 2.2.15 El evento de cambio de nombre de usuario ahora se registra en el registro de eventos del panel**
 - 2.2.16 Se solucionó el problema con el estado del punto PIE del modo 2 que no siempre se actualizaba correctamente**

-
- 2.2.17 El bloqueo automático de la puerta ahora se envía al receptor**
 - 2.2.18 Todos los teclados que no sean MNS en el área con alarma ahora indicarán una alarma MNS**
 - 2.2.19 Manejo actualizado de certificados TLS vencidos**
 - 2.2.20 Se corrigió el problema al enviar correo electrónico a un servidor mediante IPv6**
 - 2.2.21 Actualizaciones de los niveles de transmisión del módem B430**
 - 2.2.22 B8512G ahora admite Ventanas Abrir/Cerrar 5-8**
 - 2.2.23 Cuando un usuario cambia un código de acceso desde el menú de instalación del teclado, ya no genera una respuesta de cambio de punto**
 - 2.2.24 Actualizaciones del texto B915 y B920 cuando hay varias alarmas presentes**
 - 2.2.25 Se solucionó el problema por el cual la alarma silenciosa podía volverse audible antes de las dos fallas configuradas para enviar el evento.**
-

3 Versión del firmware 3.14.100

Novedades

- *Compatibilidad con credenciales de control de acceso HID de 32 bits, página 17*

3.1 Novedades

Esta sección examina las nuevas funciones de esta versión del firmware.

3.1.1 **Compatibilidad con credenciales de control de acceso HID de 32 bits**

La compatibilidad con credenciales MIFARE classic de 32 bits permite que los clientes que utilizan tarjetas de acceso con este tipo de formato usen estas tarjetas con paneles Bosch y la interfaz de control de acceso B901.

Esto se suma al formato de 26 bits, 35 bits y 37 bits que se admitía anteriormente.

4 Versión del firmware 3.14.012

Novedades

- *Compatibilidad con comunicador móvil enchufable B444-A2, página 19*
- *Compatibilidad con comunicador móvil enchufable B444-V2, página 19*

Reformatorios

- *Actualización de la restitución de armado forzado, página 20*
- *Introducción de los datos de acceso al tipo de tarjeta de 26 bits desde el teclado, página 20*
- *Comando Desbloquear puerta de una función personalizada o SKED, página 21*
- *La central no volverá a la conexión "nube a través de red móvil" si se produce un fallo de DNS de Ethernet, página 21*
- *El funcionamiento móvil podría fallar si la DNS de Ethernet no es pública, página 22*

Problemas conocidos

- *El informe de apertura de área no se envía al cambiar de estado de armado Todas-activadas a Parte-activadas, página 22*

-
- *Boletín técnico - Correo electrónico de notificación personal de G Series, B Series, página 23*

Consulte

- *El módulo de comunicador para teléfono móvil conectable B444-A no se reconoce, página 24*
- *Informe de Fallo al cerrar, página 24*

4.1 Novedades

Esta sección examina las nuevas funciones de esta versión del firmware.

4.1.1 Compatibilidad con comunicador móvil enchufable B444-A2

Compatibilidad de nuevo módulo móvil para el módulo móvil enchufable B444-A2, AT&T LTE.

4.1.2 Compatibilidad con comunicador móvil enchufable B444-V2

Compatibilidad de nuevo módulo móvil para el módulo móvil enchufable B444-V2, Verizon LTE.

4.2 Reformatorios

En esta sección se describen las correcciones realizadas en esta versión del firmware.

4.2.1 Actualización de la restitución de armado forzado

En versiones anteriores del firmware, cuando el parámetro de Restitución de armado forzado de un perfil de punto se establecía en Sí, después de desarmar el sistema, el usuario tenía que anular manualmente cualquier punto forzado con ese perfil. Con la versión 3.14.010 del firmware, cuando el parámetro de Restitución de armado forzado se establece en Sí, cualquier punto forzado se desactivará automáticamente y volverá a la normalidad, una vez que el sistema esté desarmado.

4.2.2 Introducción de los datos de acceso al tipo de tarjeta de 26 bits desde el teclado

En las versiones de firmware 3.11 y 3.12, los datos de la tarjeta de acceso que se introducen desde un teclado no se cargaron en el panel de control correctamente.

4.2.3 Comando Desbloquear puerta de una función personalizada o SKED

En la versión de firmware 3.11, la función Desbloquear puerta permite al usuario desbloquear una puerta mediante una función personalizada o SKED, incluso si la zona estaba armada. Esta corrección evita el comando Desbloquear puerta desde una función personalizada o SKED con un estado armado.

4.2.4 La central no volverá a la conexión "nube a través de red móvil" si se produce un fallo de DNS de Ethernet

Si están activados los parámetros Ethernet y Conexiones remotas a la nube móvil, la central no cambia a "nube a través de red móvil" si la conexión "nube a través de Ethernet" tiene un fallo de DNS. Este problema se ha corregido.

4.2.5 El funcionamiento móvil podría fallar si la DNS de Ethernet no es pública

Al programar una dirección IP de servidor DNS específica para IPv4 Ethernet, esta se compartirá por celular. Si no se puede acceder a la dirección DNS IPv4 para Ethernet en la red pública, la interfaz celular no podrá resolver las URL.

Cuando se utiliza Ethernet integrado y celular, se requiere un DNS IPv4 privado para Ethernet. Ahora está disponible una configuración de DNS distinta para el módulo celular.

4.3 Problemas conocidos

En esta sección se describen los problemas conocidos de esta versión del firmware.

4.3.1 El informe de apertura de área no se envía al cambiar de estado de armado Todas-activadas a Parte-activadas

Podría no enviarse el **Informe de área abierta** si un usuario cambia el área de **Todas-activadas**, después a **Parte-activadas** y, a continuación, la desarma. Al cambiar de **Parte-activadas a Desarmar**, los **Informes de área abierta** solo se envían si están habilitados los

Informes de parte-activadas. Estos informes están deshabilitados por defecto. Al habilitar los **Informes de parte-activadas** se corrige el problema.

4.3.2 Boletín técnico - Correo electrónico de notificación personal de G Series, B Series

Los mensajes de correo electrónico de notificación personal podrían dejar de funcionar para algunos clientes debido a las funciones de seguridad de los proveedores de correo electrónico que emplean la verificación en dos pasos. Utilice la página de seguridad del proveedor de correo electrónico (Google, por ejemplo) para crear una contraseña de aplicación. Esa contraseña se utilizará en el panel de control, como contraseña de autenticación del servidor de correo electrónico, para que funcionen los correos electrónicos de notificación personal. Consulte el "Boletín técnico Correo electrónico de notificación personal de G Series, B Series" para obtener más información.

5 Historial de revisiones del firmware

En esta sección se analizan las funciones más importantes de las versiones anteriores de este firmware.

5.1 Versión del firmware 3.12.024

5.1.1 El módulo de comunicador para teléfono móvil conectable B444-A no se reconoce

Algunos módulos móviles B444-A podrían notificar que "no son válidos" durante la instalación y el panel de control B Series o G Series no los reconoce. Esta versión del firmware permite al dispositivo host móvil reconocer correctamente estos módulos B444-A.

5.1.2 Informe de Fallo al cerrar

Algunas situaciones de armado problemáticas pueden enviar un informe de fallo al cerrar. Este informe solo se debe enviar si el área no se ha cerrado al final de la ventana de cierre. Esta versión de firmware resuelve este posible problema.

5.2 Versión del firmware 3.12.020

5.2.1 Compatibilidad con credenciales de control de acceso HID de 35 bits

La compatibilidad con las credenciales HID de 35 bits permite a los clientes que utilizan el formato Corporate 1000 utilizar estas tarjetas con los paneles de control Bosch y la interfaz de control de acceso B901. Esto se añade a las tarjetas de formato de 26 y 37 bits que se admitían anteriormente.

5.2.2 Nuevos tipos de puntos y de salida

Para respaldar el próximo lanzamiento de la funcionalidad del sistema de notificación masiva, se han añadido varios tipos de puntos y de salidas nuevos.

Tenga en cuenta que para un sistema de notificación masiva UL2572, se requiere un nuevo hardware que haya sido calificado por UL para este propósito. Este hardware estará disponible a principios de 2022.

5.2.3 Comunicaciones móviles AT&T mejoradas

Se han añadido mejoras para mejorar el funcionamiento del B444-A y adaptarse a los cambios en la red móvil de AT&T asociados a la próxima desaparición del 3G.

5.2.4 Correcciones

En esta sección se describen las correcciones realizadas en esta versión del firmware.

5.2.4.1 Problema de armado forzado con el firmware 3.11.530

La versión 3.12 del firmware corrige un problema relacionado con la función de armado forzado en nuestros paneles de control B9512G, B8512G, B6512, B5512, B4512 y B3512 que puede hacer que los puntos que se han armado de manera formada permanezcan anulados sin indicación en el teclado. Tenga en cuenta que este problema solo se da en la versión de firmware 3.11.530.

5.2.5 Problemas conocidos

En esta sección se describen los problemas conocidos de esta versión del firmware.

5.2.5.1 Sincronización de seguridad de contraseña con RPS y nuevo panel

Cuando se conecta a un nuevo panel de control con firmware v3.11 utilizando el RPS v6.11 y, a continuación, se recibe la configuración desde el panel nuevo, la opción de envío/recepción siguiente abrirá la ventana de sincronización del panel, ya que el parámetro de seguridad de contraseña del panel de control no coincide con la configuración del parámetro de seguridad de contraseña en RPS.

Al hacer clic en la opción **Ver las diferencias en los datos** de la ventana de sincronización del panel no se ve ninguna diferencia entre el parámetro de seguridad de contraseña de RPS y del panel de control.

Recomendación

Envíe la configuración de RPS al panel para hacer que coincidan los parámetros de seguridad del RPS y de contraseña del panel.

5.2.5.2 Programación de nuevos tipos de puntos en versiones de firmware anteriores a v3.11

Al utilizar RPS 6.11 para programar un nuevo punto de pánico o punto ambiental (agua, alta temperatura, baja temperatura) en un sistema de panel de control con versiones de firmware anteriores a v 3.11, el sistema no generará alertas y condiciones como se espera.

En algunas situaciones, el tipo de punto de temperatura baja generará un evento de problema y, en todos los escenarios, el pánico, el agua y los tipos de puntos temporales altos no generarán ninguna condición de evento.

Recomendación

Actualice el firmware del panel de control a v3.11 o superior, si se necesitan estos nuevos tipos de puntos.

5.2.5.3 Correo electrónico de notificación personal

Cuando se utilizan notificaciones personales por correo electrónico, algunas opciones de configuración del servidor (por ejemplo, la verificación en 2 pasos de Gmail, Permitir aplicaciones menos seguras:

Desactivado) no funcionan correctamente. Para garantizar el funcionamiento, deshabilite las opciones de servidor de correo electrónico adicionales.

5.2.5.4 Período de bloqueo del teclado (el teclado se bloquea con intentos de contraseña fallidos)

Si el valor del tiempo de bloqueo es superior a 6553 segundos, es posible que la operación de bloqueo del teclado no funcione correctamente. Para garantizar el funcionamiento, ajuste el tiempo de bloqueo por debajo de los 6553 segundos.

5.3 Firmware versión 3.11.5

5.3.1 Conectividad mejorada a la red de Verizon

FW V3.11.5 mejora la gestión de la APN de Verizon cuando se utilizan los comunicadores móviles B444-V o B444, lo que se traduce en una mayor fiabilidad de la conexión.

5.3.2 Registro histórico dañado durante la actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware del panel desde v3.06 o anterior a v3.07 hasta v3.09 pueden perder eventos del registro histórico. El problema se produce

durante el restablecimiento o reinicio del panel de control. El registro histórico del panel anterior se debe cargar antes de actualizar a la v3.07 - v3.09. V3.10 resuelve este problema y quita los daños que se produzcan en el registro histórico.

5.4 Firmware versión 3.11

5.4.1 Tipo de punto de pánico

Se ha añadido el tipo de punto de Pánico al panel, que es una alarma antirrobo de 24 horas pensada para un dispositivo de entrada de pánico.

5.4.2 Tipos de puntos ambientales

Hay disponibles nuevos tipos de puntos:

- Agua: alarma referida a un evento de fuga de agua.
- Temperatura alta: alarma para un evento de temperaturas elevadas.
- Temperatura baja: alarma para un evento de temperatura baja.

5.4.3 Seguridad de contraseña configurable

El sabotaje de contraseña de usuario puede configurarse ahora en teclados y clientes de automatización para detectar y actuar según un número definido de intentos de autenticación no válidos.

5.4.4 Contraseña temporal

Se puede conceder una contraseña de autoridad de desarme (uso único) a un usuario para una o varias áreas del panel de control para un acceso temporal. El nivel de autoridad asociado define al usuario como usuario temporal y sólo permite al usuario desarmar el sistema una vez y, a continuación, caduca la autoridad/contraseña.

5.4.5 Soporte de entrada cableada de cámara IP

La fuente de punto de cámara IP ahora incluye dos entradas cableadas de una cámara IP.

Configure las fuentes de cámara IP en asignaciones de puntos RPS en grupos de puntos. Por ejemplo, los puntos 10 y 19 para la cámara IP 1, los puntos 20 y 29

para la cámara IP 2, los puntos 30 y 39 para la cámara IP 3, hasta el número de cámaras disponibles en cada tipo de panel de control.

5.4.6 Compatibilidad con cámaras IP B9512G

El panel B9512G admite ahora hasta 59 cámaras IP.

5.4.7 Firmware del panel de control conforme a FIPS

El RPS se ha actualizado para funcionar en un entorno de Windows seguro, como FIPS (Federal Information Processing Standards).

- Hay un paquete de firmware codificado AES/SHA adicional disponible para los paneles de control de las B series y G series en la sección Descargas > Sección de software del catálogo de productos de intrusión de Bosch. Cualquier instalación de RPS 6.11 o posterior puede utilizar este firmware.
- El archivo codificado de firmware correspondiente se nombra mediante el tipo de panel de control, el número de versión de firmware con la extensión `_SHA.fwr` para indicar el cifrado SHA (`B9512G_B8512G_FW_3.11.xxx_SHA.fwr`).

5.4.8 **Compatibilidad con los certificados actualizados de los paneles de control B y G series**

El firmware del panel de control v3.11 introduce un nuevo certificado de seguridad con antelación a la caducidad del certificado actual en abril de 2022. Este certificado se utiliza para la mayoría de las conexiones de automatización (integración) y mediante TLS de RPS al panel. El certificado de la nube del panel no se ve afectado. Todas las conexiones en la nube seguirán funcionando igual que en la actualidad.

RPS v6.11 se ha actualizado para admitir este nuevo certificado de seguridad de panel automáticamente.

Notificación!

Importante



Los clientes que actualicen o instalen paneles con el firmware v3.11 deben actualizar RPS a v6.11 y revisar las demás aplicaciones integradas (de Bosch o de terceros) que necesiten utilizar el nuevo certificado de Bosch para mantener las conexiones TCP al panel después de marzo de 2022.

Los clientes que usen RPS con un firmware de panel v3.10 o una versión anterior no se verán afectados por la expiración del certificado y las operaciones continuarán sin interrupciones.

5.5 Versión de firmware 3.10

5.5.1 Salidas configurables

Los perfiles de las salidas son compatibles con la programación de los clientes y proporcionan una ruta para que las salidas operen basándose en requisitos de aplicación únicos.

Una vez que se ha creado un Perfil de Salida, puede reutilizarse y asignarse a salidas múltiples, lo que permite una programación rápida de la salida.

Se pueden crear Perfiles de Salida que definan la forma de operar de una salida cuando sucede un evento específico. Los perfiles de salida proporcionan una forma de asignar y de utilizar efectos de salida coherentes en todo el sistema.

5.5.2 UL 864, 10ª edición

Esta versión de firmware es ahora también compatible con la última edición de:

- UL 864 - Accesorios y unidades de control para sistemas de alarmas contra incendios (incendios comerciales)

5.5.3 UL 985, 6ª edición

Esta versión de firmware es ahora también compatible con la última edición de:

- UL 985, Unidades de Sistemas de Aviso de Incendios residenciales

6 Actualizar una cuenta antigua en RPS para 3.08

El B9512G es un reemplazo directo del panel de control anterior modelos D9412GV4, D9412GV3, D9412GV2 y D9412G.

El B8512G es un reemplazo directo del panel de control anterior modelos D7412GV4, D7412GV3, D7412GV2 y D7412G.

Si se sustituye un panel de control G Series por un B9512G/B8512G, es posible actualizar la cuenta de RPS existente a una cuenta de B9512G/B8512G para no tener que regenerarla.

Notificación!



Antes de actualizar una cuenta existente a una cuenta de B9512G/B8512G en RPS, lea la información de actualización del panel de control en las *Notas de la versión de RPS*.

6.1 Actualización de una cuenta de panel de control G Series existente a una cuenta de B9512G/B8512G

Actualización a una cuenta de B9512G/B8512G:

1. En la ventana Panel List (lista de paneles), seleccione la cuenta del panel de control y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en la cuenta y seleccione View (Ver). Se abre la ventana Panel Data - View (Datos del panel: Ver).
2. Haga clic en Edit (Editar). Busque la opción de tipo de panel en el lado derecho de la ventana de visualización de datos.
3. En la lista desplegable Panel Type (Tipo de panel), seleccione el tipo de panel de control deseado y haga clic en OK (Aceptar). Al actualizar un panel de control a B8512G o B9512G, RPS realiza una copia de la cuenta automáticamente.
4. Compruebe que los valores de configuración nuevos, cambiados automáticamente, coincidan con los necesarios para el panel de control. Realice los cambios necesarios.

Después de completar la conversión y confirmar los cambios, envíe el programa actualizado al panel de control:

1. Abra la cuenta del panel de control nuevo que acaba de crear en los pasos anteriores.

2. Haga clic en Connect (Conectar). Se mostrará el cuadro de diálogo Panel Communication (Comunicación del panel).
3. Introduzca la contraseña del panel actual en el cuadro de texto de RPS Passcode (Contraseña de RPS) y haga clic en Connect (Conectar). Se mostrará el cuadro de diálogo Panel Sync (Sincronización del panel).
4. Seleccione Send ALL Updated RPS Data to Panel (Enviar TODOS los datos actualizados de RPS al panel) y haga clic en OK (Aceptar). Nota: no seleccione Receive Panel Data (Recibir datos del panel).
5. Cuando se complete el proceso de envío de todos los datos de RPS, puede salir de RPS.

7 Programación del panel de control para que cumpla SIA

Nombre del parámetro	Configuraciones del panel de control necesarias para el cumplimiento de SIA	Configuración predeterminada
Nº de tel	(Agregue al número de teléfono de respaldo con el comando de desactivación de llamada en espera ¹)	{Blank}
Tipo de coacción	Opción 3	0 (Desactivado)
Cancelar informes	Sí	Sí
Tiempo de demora en la salida	45 segundos a 255 segundos	60 segundos

Habilitar coacción	Sí	No
Reinicio de retraso de salida	Sí o No	Sí
Todo encendido, sin salida ²	Sí o No	Sí
¿Regla de las dos personas:?	No	No
¿Emboscada inicial?	No	No
Advertencia de retraso de salida	Sí	Sí
Tono de entrada	Sí o No	Sí
Tono de salida	Sí o No	Sí

Cancelar visualización	Sí o No	Sí
Cancelar visualización	Sí o No	Sí
Verificación de alarma	Sí o No	No
Función de ingreso de código de acceso	Armado/desarmado	Armado/desarmado
Todo al instante	- (Desactivado)	- (Desactivado)
Arm Parcial Instant	- (Desactivado)	- (Desactivado)
Enviar coacción	- (Desactivado) o E (Activado)	E (Activado) ³

Desactivar	- (Desactivado) o E (Activado)	E (Activado) ³
Desactivación con contraseña	- (Desactivado) o E (Activado)	E (Activado) ³
Retardo de entrada	30 segundos a 240 segundos	30 segundos
Abortar alarma	Sí o No	Sí ⁴
Ventana de cancelación	15 segundos a 45 segundos	30 segundos
Longitud del código de acceso	De 3 a 6 dígitos	Deshabilitado
Recuento de anulaciones de intercambio	1 a 2 disparos ⁵	2 disparos

Advertencia remota	Sí	Sí
Temporizador de punto de cruce	De 5 a 255 segundos	20 segundos
Punto cruzado	Sí o No ⁶	No
Retardo de respuesta desactivado	00:00	00:00
Retardo de respuesta activado	00:00	00:00

¹La llamada en espera no se aplica a las redes celulares ni a la comunicación PSDN (red pública de datos conmutada). Un comando de desactivación de llamada en espera en una línea que no es de llamada en espera impedirá una conexión exitosa con la estación central.

²El parámetro Todo encendido - Sin salida se desestima cuando se activa con un SKED.

³L14 es el nivel de autoridad de coacción predeterminado.

⁴El valor predeterminado para Cancelar alarma es No para las asignaciones de puntos 1 y 8.

⁵El conteo de anulación de intercambio es programable hasta 4 disparos. Para cumplir con SIA, configúrelo en 1 o 2.

⁶Los puntos de cruce deben superponerse (proteger la misma área) para que un solo punto pueda proteger el área individualmente.

8 Requisitos mínimos del sistema para ANSI/SIA CP-01

Requisitos mínimos del sistema para la clasificación de acuerdo con ANSI/SIA CP-01:

- Unidad de control clasificada y listada por UL, modelo B9512G o B8512G
- Teclado clasificado y listado por UL Modelo B942/ B942W, B930, B926F, B925F, B921C, B920, B915/ B915I, D1260, D1257/D1257RB,
- D1256/D1256RB, D1255/D1255R/D1255RB
- Timbre local homologado por UL
- Medios de transmisión fuera de las instalaciones

9 Software de código abierto 3.15.024

Bosch incluye los módulos de software de código abierto que se enumeran a continuación en el firmware de este panel de control. La incorporación de estos módulos no limita la garantía de Bosch.

Digital Equipment Corporation

Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY

DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Digital historical

Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts, and the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of Digital or MIT not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Para obtener más información, consulte la licencia de OpenSSL en www.boschsecurity.com, en Catálogo de productos.

Regents of the University of California

Copyright (c) 1985, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

RSA data security

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

The "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" is included in the control panel firmware. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

Time routines

Copyright © 2002 Michael Ringgaard. All rights reserved.

This software [Time routines] is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright owner or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

Building solutions for a better life

202411181735